


PLANTA ARQUITECTÓNICA DE DESMONTAJES, DEMOLICIONES E INTERVENCIONES
SITUACIÓN EXISTENTE
Esc 1:50


| CUADRO DE DEMOLICIONES Y CIERRE DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS | |
|---|---|
| | DESMONTAJE DE DIVISIONES LIVIANAS |
| | DEMOLICIÓN DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO, INCLUYE RESANE EN PISO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO NUEVO IGUAL AL PISO EXISTENTE |
| | SELLADO DE HUECO DE VENTANA EN PARED DE BLOQUE DE CONCRETO |
| | SELLADO DE HUECO DE VENTANA EN DIVISIÓN LIVIANA DE TABLAYESO |
| | DEMOLICIÓN DE ACERA |
| | DESMONTAJE DE CORNISA |
| | ARBOL A TALAR Y DESENRAIZAR |

| CUADRO DE INTERVENCIONES | |
|--------------------------|--|
| | PROYECCIÓN AMPLIACIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO |
| | CIERRE DE HUECOS DE VENTANAS DEMOLICIÓN DE REPISA Y PREPARACIÓN Y RESANE DE SUPERFICIES PARA APLICAR NUEVO ACABADO (SI APLICA) |


| CUADRO DE DESMONTAJES DE PUERTAS, VENTANAS Y EQUIPOS AA | |
|---|---|
| ① | DESMONTAJE DE PUERTA DE TABLEROS DE MADERA (0.95X2.10M) |
| ② | DESMONTAJE DE PUERTA DE TABLEROS DE MADERA (0.75-0.65X2.10M) |
| ③ | DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSÍA DE VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO INCLUYE DESMONTAJE DE DEFENSA METÁLICA (3.85 X 1.10m) |
| ④ | DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSÍA DE VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO INCLUYE DESMONTAJE DE DEFENSA METÁLICA (2.35 X 0.50m) |
| ⑤ | DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSÍA DE VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO INCLUYE DESMONTAJE DE DEFENSA METÁLICA (0.75 X 0.75m) |
| ⑥ | DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSÍA DE VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO INCLUYE DESMONTAJE DE DEFENSA METÁLICA (1.35 X 0.75m) |
| ⑦ | DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSÍA DE VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO INCLUYE DESMONTAJE DE DEFENSA METÁLICA (1.85 X 0.75m) |
| ⑧ | DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSÍA DE VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO INCLUYE DESMONTAJE DE DEFENSA METÁLICA (0.95 X 0.75m) |
| ⑨ | DESMONTAJE DE VENTANA DE CELOSÍA DE VIDRIO Y PERFILERÍA DE ALUMINIO INCLUYE DESMONTAJE DE DEFENSA METÁLICA (2.70 X 0.75m) |
| ⑩ | DESMONTAJE DE MUEBLE DE TRABAJO |
| ⑪ | DESMONTAJE DE VENTANILLA DE ATENCIÓN |
| ⑫ | DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
| ⑬ | DESMONTAJE DE FASCIA Y CANAL ALL EXISTENTE |

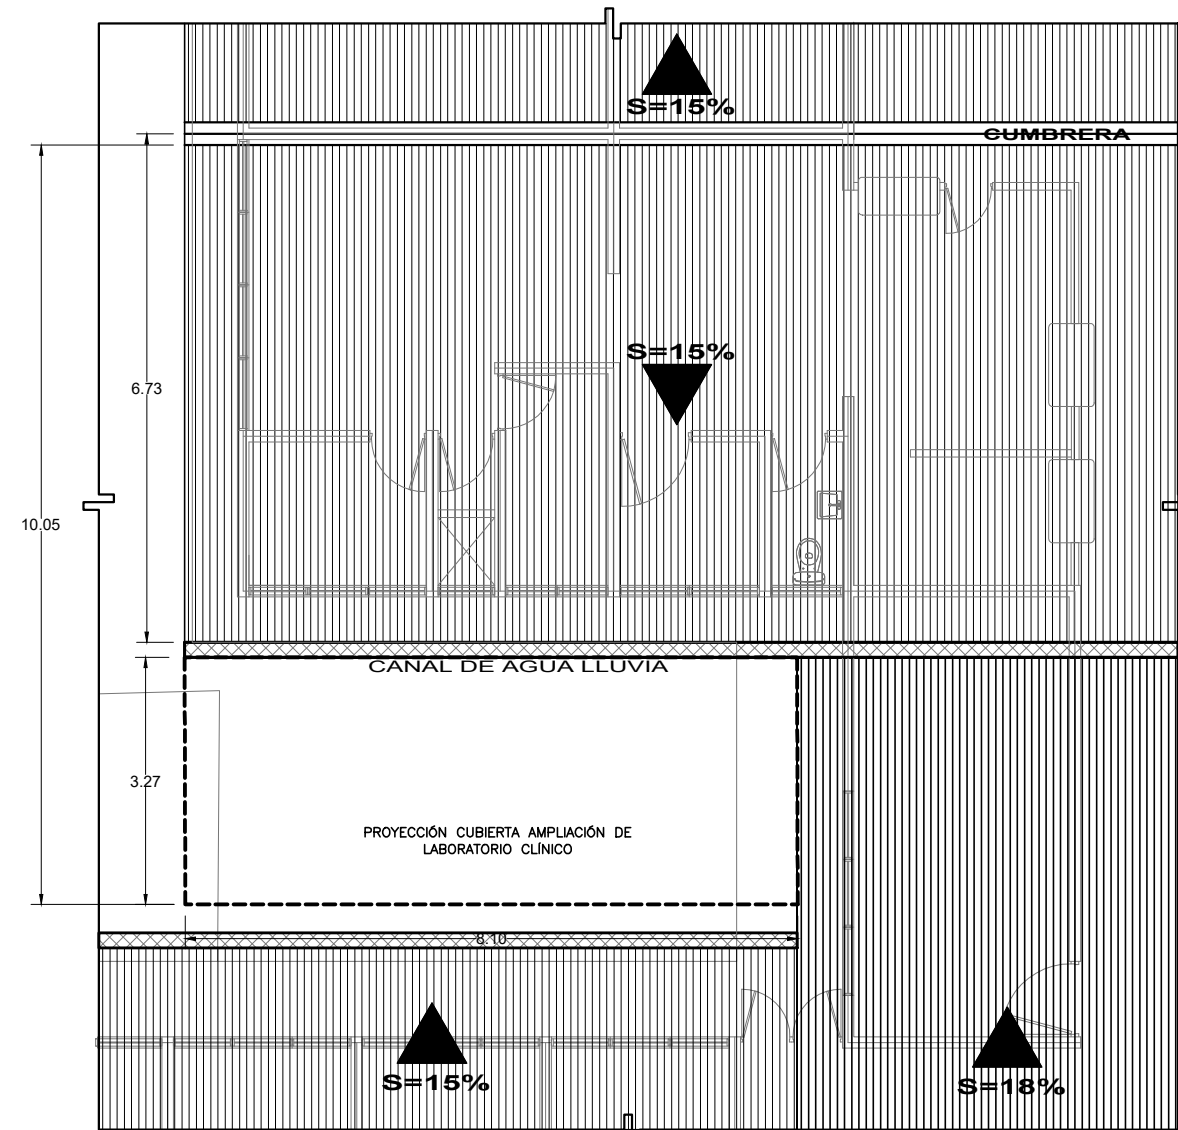


PLANTA ARQUITECTÓNICA DE TECHOS EXISTENTE
MÓDULO C - UNIDAD DE SALUD LA LIBERTAD
Esc 1:100

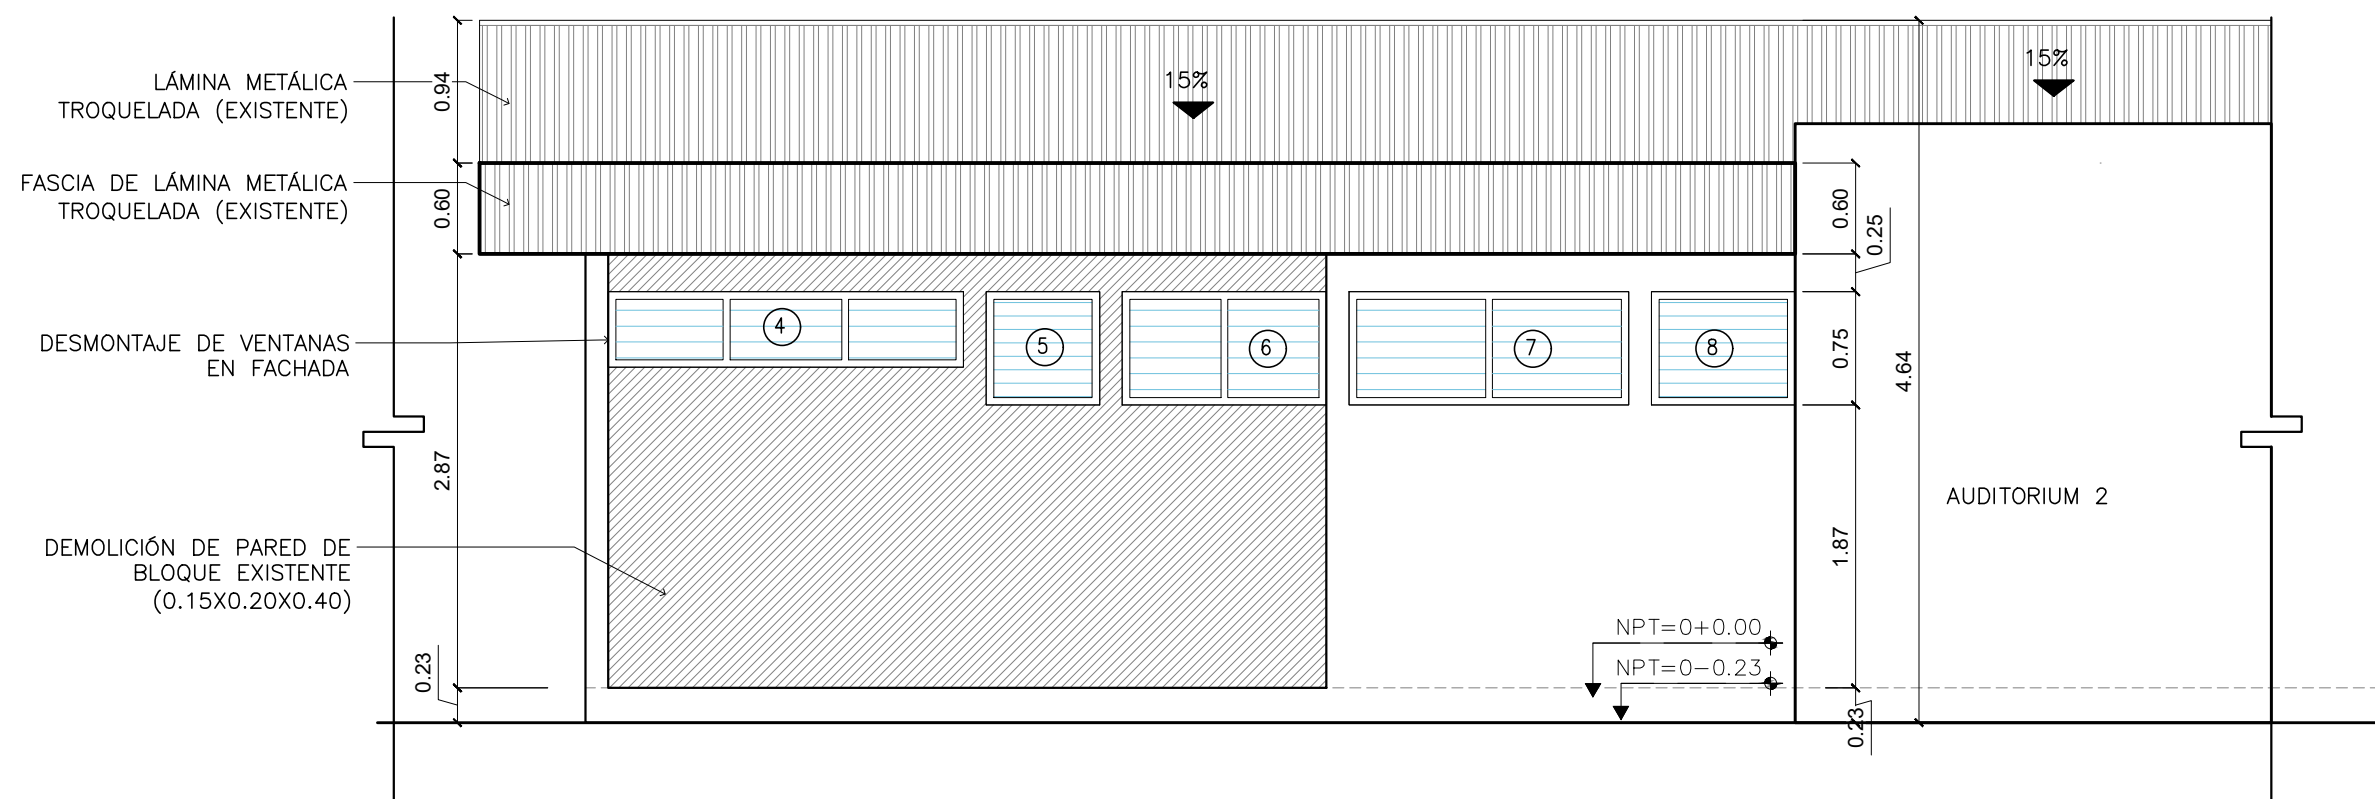

ELEVACIÓN NORTE DESMONTAJES, DEMOLICIONES E INTERVENCIONES
SITUACIÓN EXISTENTE
Esc 1:50

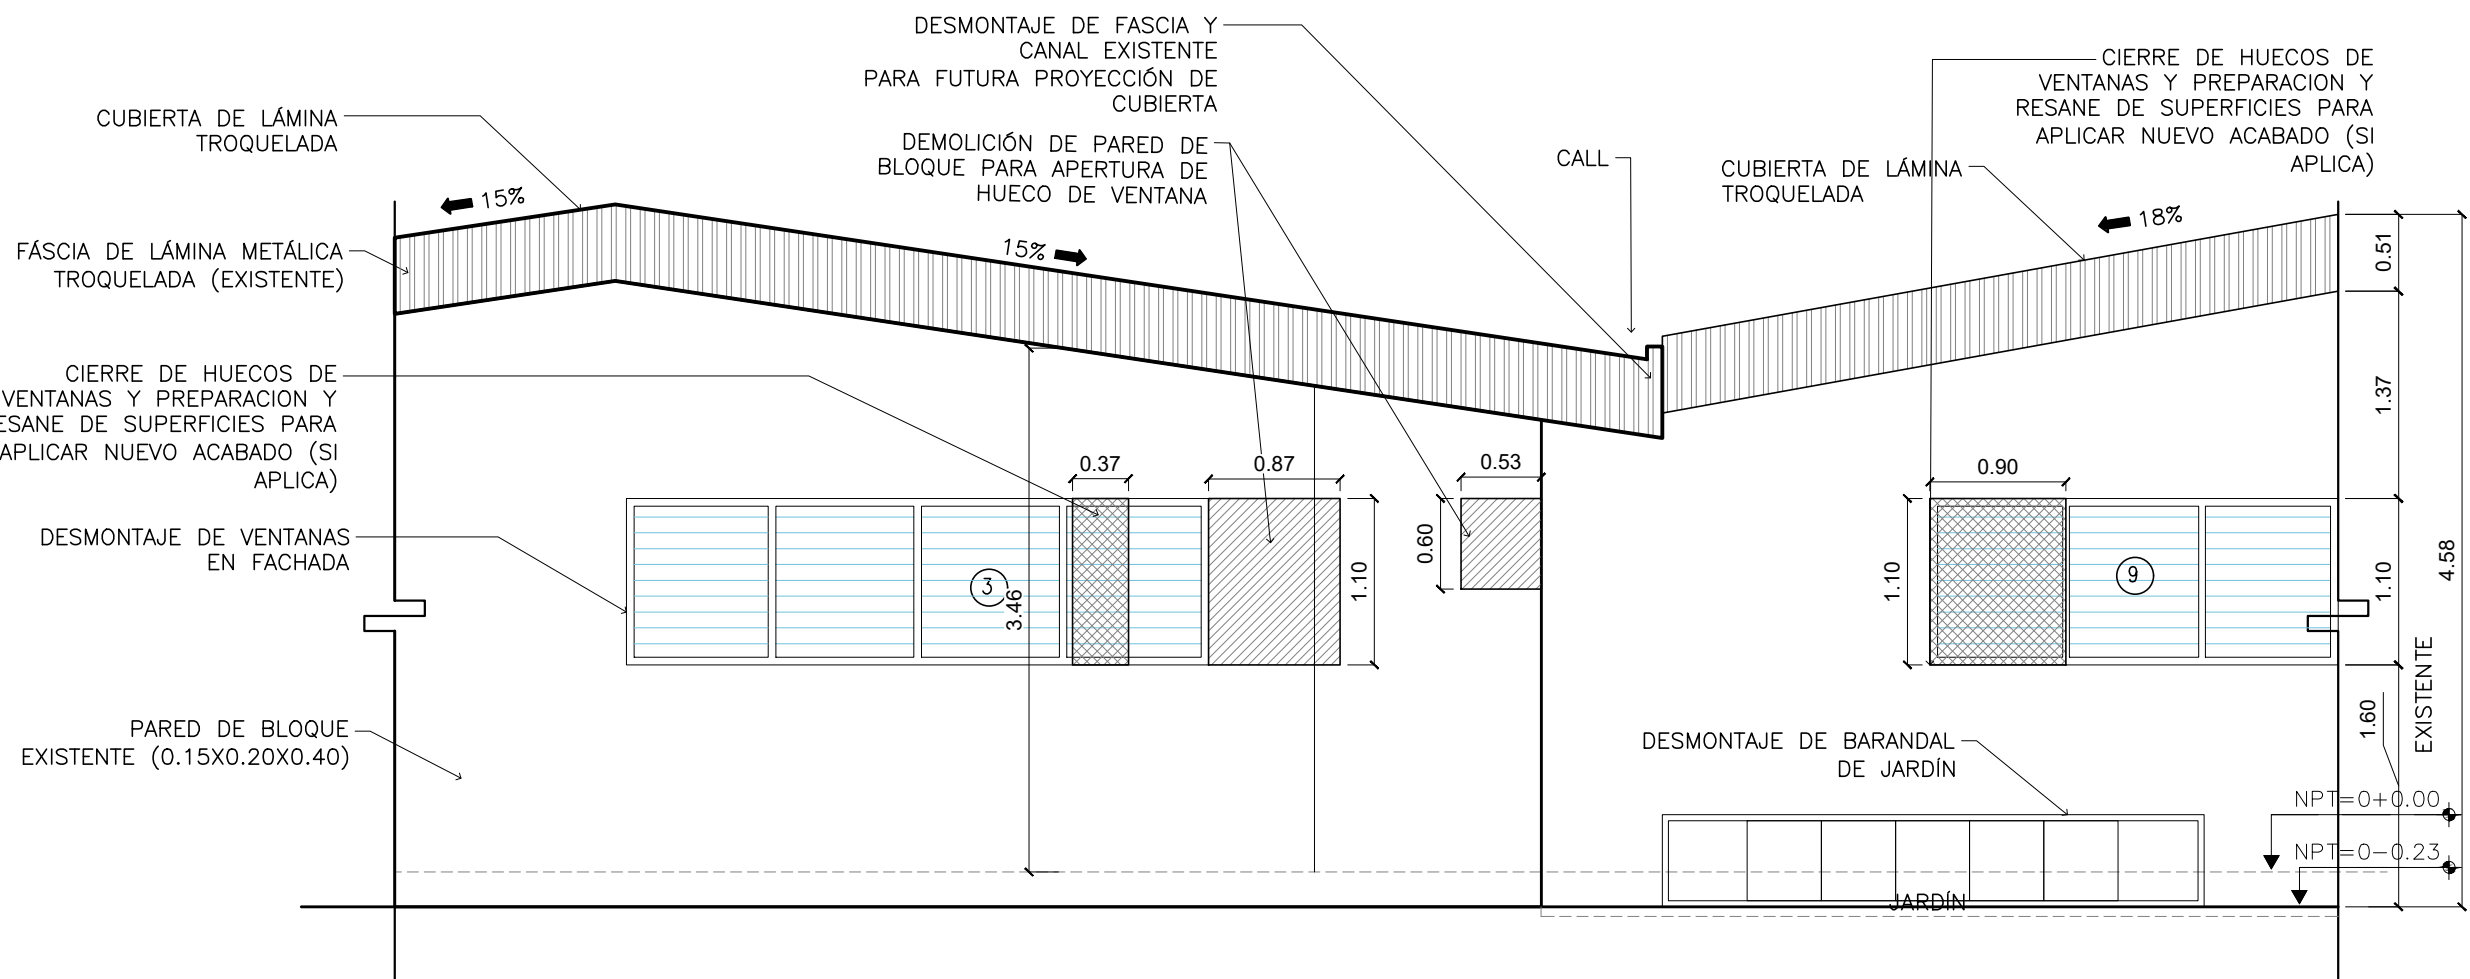



ELEVACIÓN OESTE DESMONTAJES, DEMOLICIONES E INTERVENCIONES
SITUACIÓN EXISTENTE
Esc 1:50

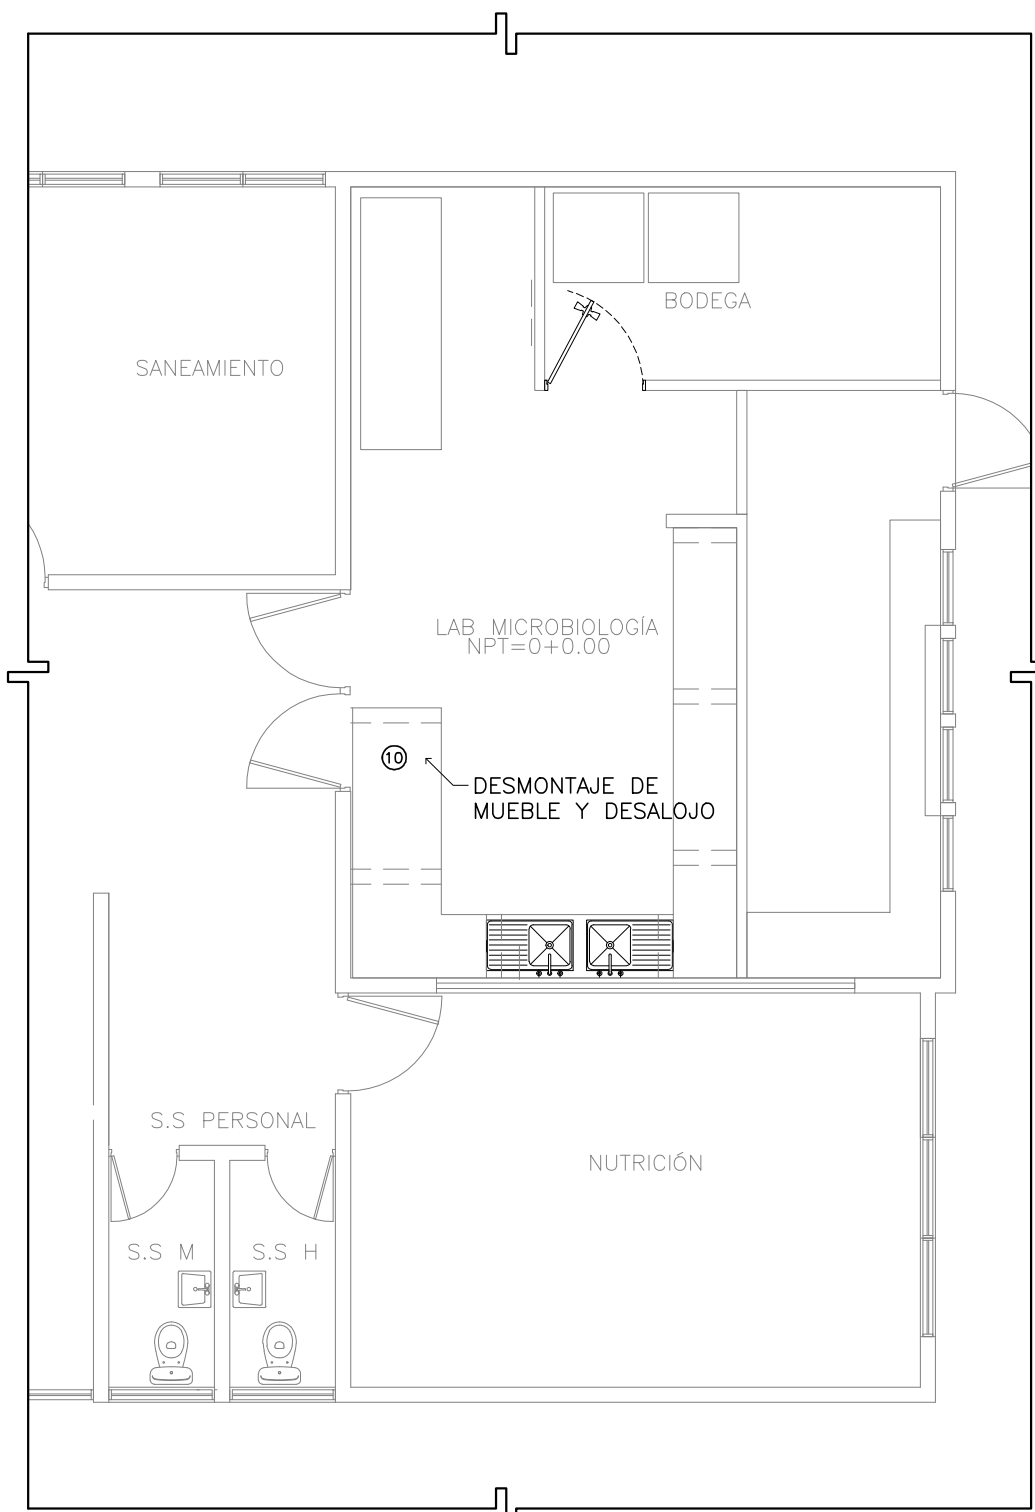

PLANTA ARQUITECTÓNICA - MICROBIOLOGÍA
DESMONTAJES
SITUACIÓN EXISTENTE
Esc 1:75

ESQUEMA DE UBICACIÓN

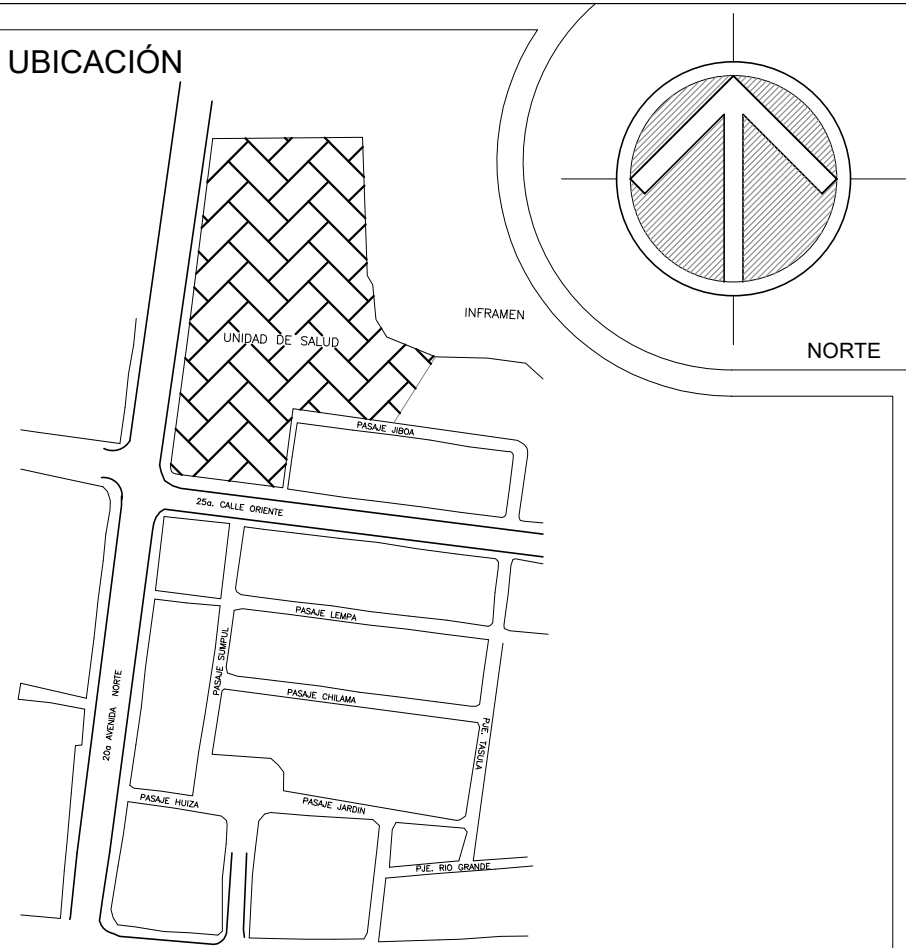

| | | | |
|---|------------------|---|----------------------------|
|  | | REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II | |
| PROYECTO: "AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE SAN MIGUELITO, BARRIO SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO. DE SAN SALVADOR" | | No: PRIDESII | |
| CONCURSO No: | | | |
| DIRECCION: 20 AV. NTE. Y 25 C. OTE. SAN SALVADOR CONTIGUO INFRAMEN. UNIDAD DE SALUD SAN MIGUELITO | | | |
| CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTÓNICA Y ELEVACIONES EXISTENTES DE DESMONTAJES, DEMOLICIONES E INTERVENCIONES | | | |
| DISEÑO ARQUITECTONICO: UGP/MINSAL | | DISEÑO ESTRUCTURAL: UGP/MINSAL | |
| DISEÑO ELECTRICO: UGP/MINSAL | | DISEÑO HIDRAULICO: UGP/MINSAL | |
| REVISO Y APROBO: UGP/MINSAL | | ESCALA: INDICADAS | FECHA: FEBRERO 2022 |
| FECHA: | AREA CONSTRUIDA: | HOJA No.: | CORRELATIVO: |
| | | A-03 | 3/25 |